

ナローダービーカバーのクリアランス測定

ノギス等で平板等を使用して写真のようにダービーカバーの中心辺りを計測します。



計測した値から平板の厚みを引いた値がダービーカバーの深さになりますので、この深さが11mmあればスペーサーは必要ありません。

深さ 8～11mm	3mmナロースペーサー 必要
深さ 5～8mm	6mmナロースペーサー 必要
深さ 5mm以下	取り付け不可。ダービーカバーの加工もしくはクリアランスの大きなダービーカバーに交換が望ましい。